

**НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ**

Тема практичного заняття

Розрахунок режимів різання та норм основного часу при нормуванні технологічних операцій в машинобудуванні

Призначення і розрахунок режимів різання та норми основного часу

- Режими різання та основний час призначають на всі технологічні переходи операції
- Вихідні дані :
 - *операційний ескіз обробки (вид матеріалу, його характеристика, форма, розміри, допуски на обробку, відхилення форми, шорсткість);*
 - *паспортні дані верстата;*
 - *характеристика різального інструменту (марка твердого сплаву, геометричні параметри).*
- **Режими різання на операцію призначають по нормативам таким чином, щоб була досягнута максимальна продуктивність при найменшій собівартості.**

3. Послідовність призначення і розрахунок режимів різання для обробки на токарних верстатах

1. **Глибина різання** : $t = 0,5(D_z - D_d)$, мм
2. **Подача** S , мм/об приймається по нормативним таблицям:

$$(S_{min} \dots S_{max}) = S_{cp}, \quad S_{cp} \approx S_{верст}$$

(Корегується по паспорту верстата)

3. **Стійкість інструмента** $T, хв$, (для різців загального призначення – 15... 60 хв)
4. **Швидкість** різання $V, м/хв$ (емпірична формула)

$$V = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot S_{ст}^y} \cdot K_v,$$

Призначення і розрахунок режимів різання (приклад: токарна обробка)

5. Розрахункова частота обертання шпинделя :

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D_3}, \text{об/хв}$$

$$n_{cm} \leq n$$

6. Фактична швидкість різання

$$V_{\phi} = \frac{\pi \cdot D_3 \cdot n_{cm}}{1000}, \text{М/хв.}$$

Призначення і розрахунок режимів різання (приклад: токарна обробка)

6. Перевірка режимів по потужності :

$$P_z = 10 \cdot C_{pz} \cdot t^x \cdot S_{cm}^y \cdot V_\phi^n \cdot K_{pz}, \text{ Н}$$

$$N = \frac{P_z \cdot V_\phi}{60 \cdot 1020}, \text{ кВт}$$

$$\underline{N_{\text{верст}} \cdot \eta_{\text{верст}} \geq N; N_{\text{верст}} = N_{\text{дв}}, \eta_{\text{верст}} \approx 0,75}$$

Якщо ця умова не виконується, необхідно повернутися до п. 2. і зменшити подачу!!!



Послідовність призначення і розрахунків режимів різання для обробки на фрезерних верстатах

1. **Ширина (B)** и **глибина (t)**

фрезерування за робочим кресленням, *ММ*.

2. **Подача на зуб (S_z)** встановлюється за нормативними таблицями, *ММ/зуб*.

3. **Стійкість (T)** – по таблицям, в залежності від типу и \emptyset фрези, *ХВ*.

Наприклад: Торцева фреза: діаметр 110 мм - $T=180$ мин.

4. **Швидкість різання (V)**, *М/ХВ*.

$$V = \frac{C_v \cdot D_{фр}^q}{T^m \cdot t^x \cdot B^u \cdot z^p} \cdot K_v,$$

z - число зубів.

3. Призначення і розрахунок режимів різання (приклад: фрезерна обробка)

5. Частота обертання шпинделя :

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D_{фр}}, \text{об/хв}$$

$$n_{ст} \leq n$$

6. Хвилинна подача, мм/хв:

$$S_{мин.} = S_z \cdot z \cdot n_{ст},$$

$$S_{мин.ст} \approx S_{мин.},$$

Призначення і розрахунок режимів різання (приклад: фрезерна обробка)

7. Фактична подача на зуб та фактична швидкість :

$$S_{z\phi} = \frac{S_{xв.ст}}{Z \cdot n_{ст}}, \text{ мм/зуб}$$

$$V_{\phi} = \frac{\pi \cdot D_{фр.} \cdot n_{ст}}{1000},$$

3. Призначення і розрахунок режимів різання (приклад: фрезерна обробка)


8. Перевірка режиму по потужності :

$$P_z = \frac{10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot S_{z\phi}^y \cdot B^n \cdot z}{D_{\phi p}^q \cdot n_{cm}^w} \cdot K_{mp}, \text{ Н}$$
$$N = \frac{P_z \cdot V_{\phi}}{60 \cdot 1020}, \text{ кВт}$$

$$N_{\text{верст}} \cdot \eta_{\text{верст}} \geq N,$$

Якщо умова не виконується, повернутися до п. 2.
і зменшити подачу !!!

3. Призначення і розрахунок режимів різання для багатоінструментальної обробки на токарних верстатах

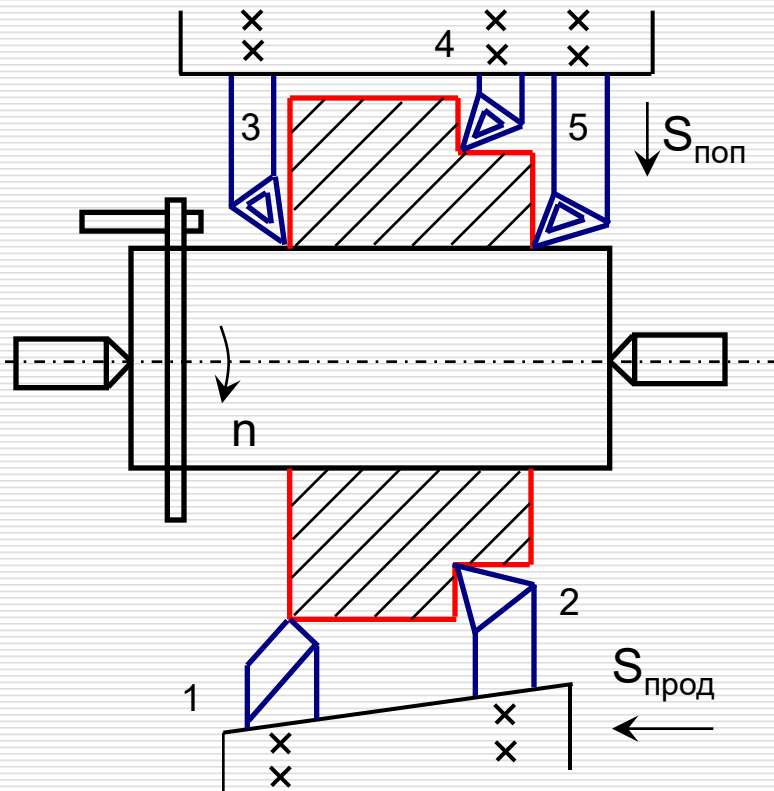

Методика розрахунку:
«Устаткування й нормативи режимів різання»

Приклад: обробка зубчатого колеса на Багаторізцевий напівавтоматі **Визначення глибини різання** для кожного різця ($t_1, t_2 \dots t_5$).


$$t_{\Sigma\text{прод}} = t_1 + t_2$$

$$t_{\Sigma\text{поп}} = t_3 + t_4 + t_5$$

2. **Визначення довжин робочих ходів різців** ($L_1, L_2 \dots L_5$). $L_i = l + l_{вр} + l_{нер}$

3. **Визначення довжин робочих ходів супортів** ($L_{нпрод} = L_1; L_{ноп} = L_3$)

3. Послідовність призначення і розрахунків режимів різання (багатоінструментальна обробка на токарних верстатах)

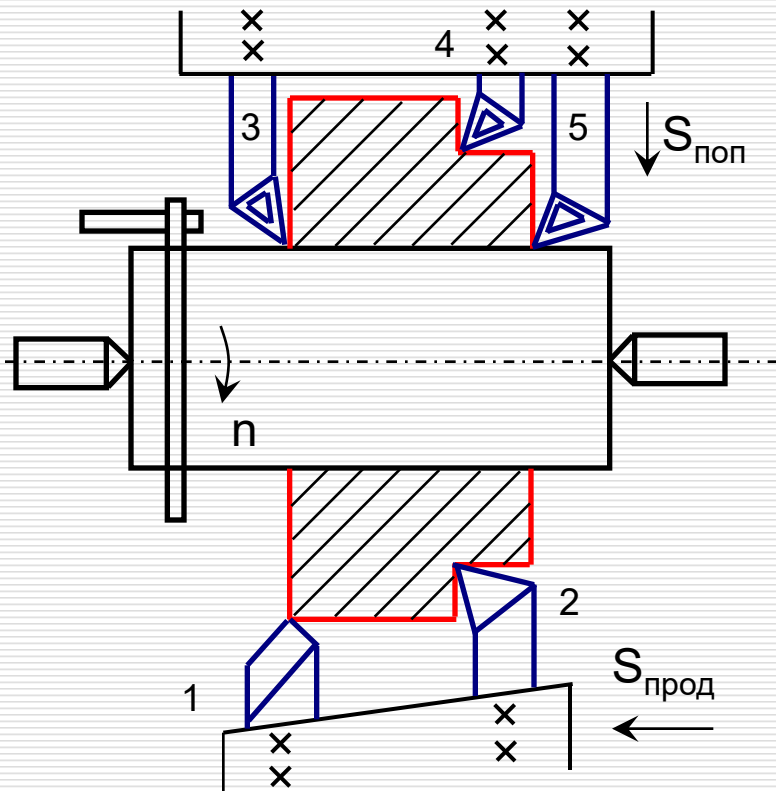

4. Визначення подачі


5.

$$S_1 \text{ и } S_2 \quad S_{\text{прод}} = \min (S_1; S_2)$$
$$S_3 ; S_4 \text{ и } S_5 \quad S_{\text{поп}} = \min (S_3; S_4; S_5)$$

Коригування подач по паспорту верстата, зменшення подачі менш завантаженого супорта :

$$(L_{\text{поп}}/S_{\text{поп}}) = (L_{\text{прод}}/S_{\text{прод}})$$

3. Послідовність призначення і розрахунків режимів різання (багатоінструментальна обробка на токарних верстатах)

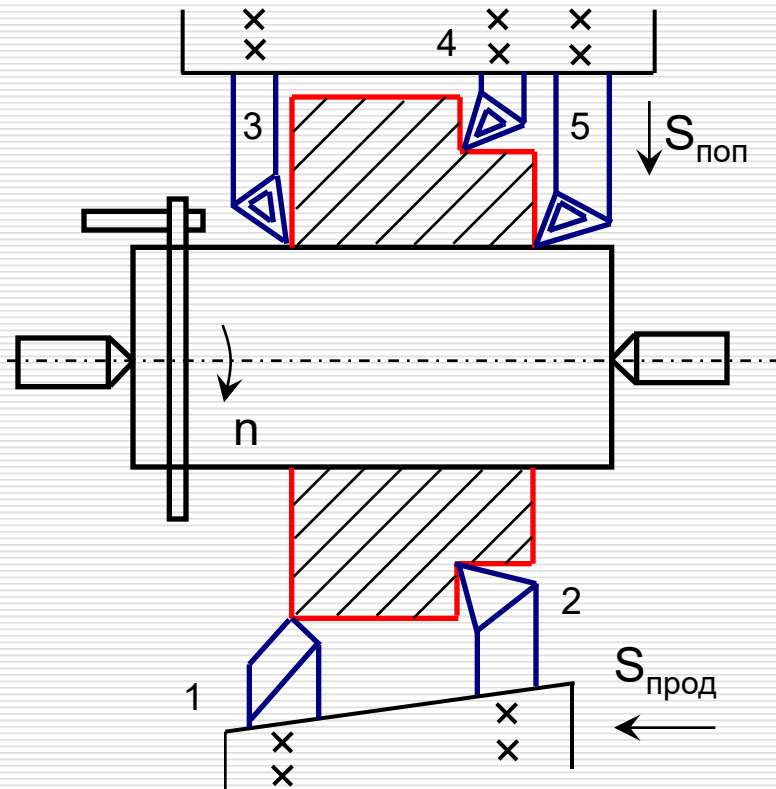

5. Визначення стійкості лімітуючих інструментів.

Лімітуючий інструмент - це інструмент має найбільшу довжину різання або найбільший діаметр обробки

$$T_i = T_H \cdot \lambda, \text{ хв}$$


T_H - нормативна стійкість;

$\lambda = L_i / L_{\text{суп}}$ - коефіцієнт часу різання.

$$T_1 = T_H \cdot (L_1 / L_{\text{прод}})$$

$$T_3 = T_H \cdot (L_3 / L_{\text{поп}})$$

3. Послідовність призначення і розрахунок режимів різання (багатоінструментальна обробка на токарних верстатах)

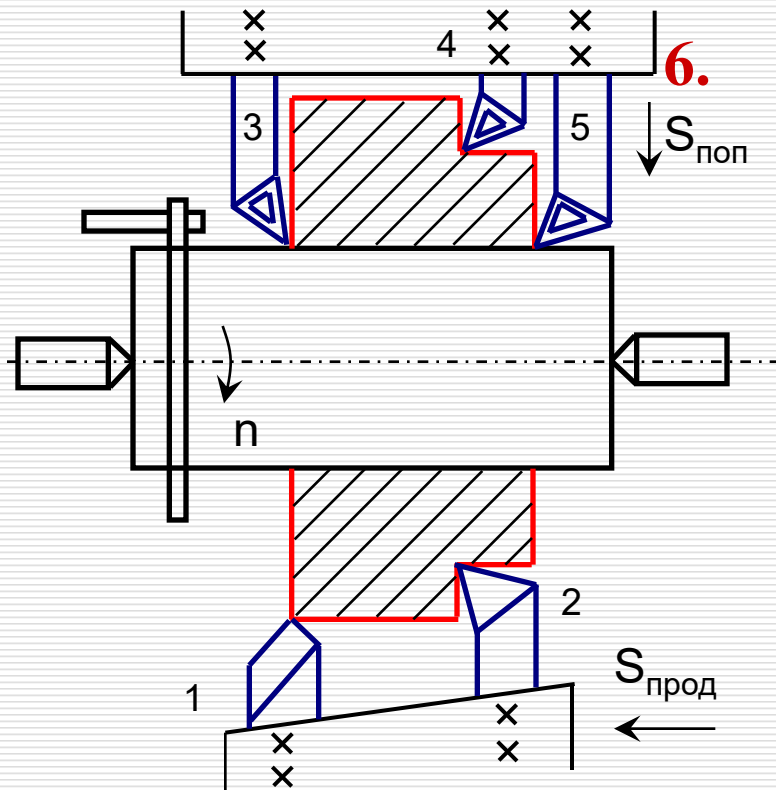

6. **Визначення швидкості для лімітують інструментів**

$$V_1 = \frac{C_v}{T_1^m \cdot t_{\Sigma \text{прод}}^x \cdot S_{\text{прод}}^y} \cdot K_v,$$

$$V_3 = \frac{C_v}{T_3^m \cdot t_{\Sigma \text{non}}^x \cdot S_{\text{non}}^y} \cdot K_v,$$

$$\min (V_1, V_2)$$

$$n = \frac{1000 \cdot V_{\min}}{\pi \cdot D_3}, \text{ об/хв}$$

$$n_{\text{см}} \leq n$$

**3. Послідовність призначення
і розрахунків режимів різання
(багатоінструментальна обробка на токарних верстатах)**

**7. Визначення фактичної швидкості
різання для всіх різців ($V_{\phi i}$).**

8. Перевірка по потужності :

$$P_{zi} = 10 \cdot C_{pz} \cdot t_i^{x_{pz}} \cdot S_i^{y_{pz}} \cdot V_{\phi i}^{n_{pz}} \cdot K_{pz}, \text{ Н}$$

$$N_i = \frac{P_{zi} \cdot V_{\phi i}}{60 \cdot 1020}, \text{ кВт}$$

$$\sum_{i=1}^5 N_i < N_{cm} \cdot \eta_{cm}$$

4. Визначення норм основного (машинного) часу


- Основний (машинний) час— це час, протягом якого виконується зняття стружки, тобто відбувається зміна форми, розмірів і зовнішнього вигляду заготовки.

4. Визначення норм основного (машинного) часу

□ Токарна обробка :

$$t_o = \frac{L_{p.x.}}{n_{cm} \cdot S_{cm}}, \quad \text{хв,}$$

$$L_{p.x.} = l + l_{вр.} + l_{пер.}$$

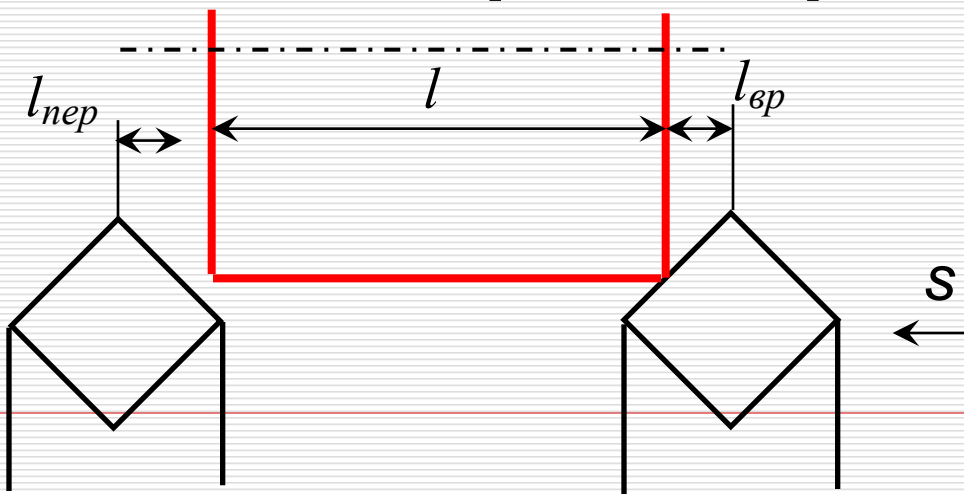


4. Визначення норми основного (машинного) часу при фрезеруванні


□ Фрезерна обробка:

$$t_o = \frac{L_{p.x.}}{S_{мин.ст}}, \text{ МИН}$$

де $S_{хв}$ *верст* – хвилинна подача столу верстата, **ММ/ХВ**

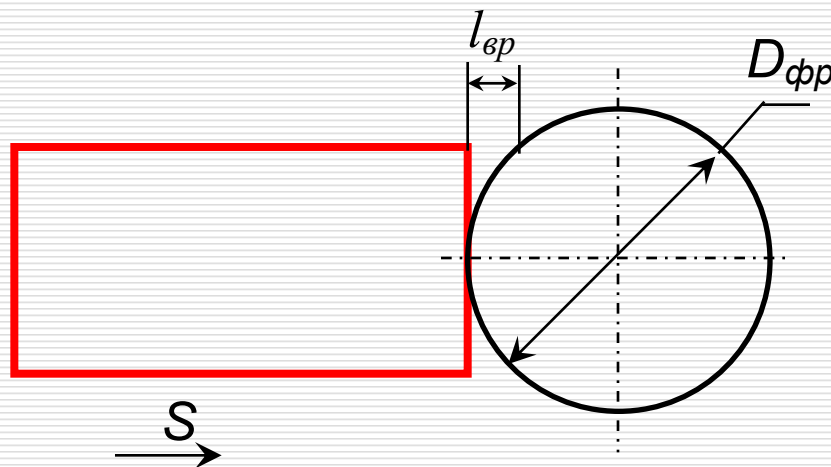

Визначення довжини робочого ходу інструменту при точінні та свердлуванні

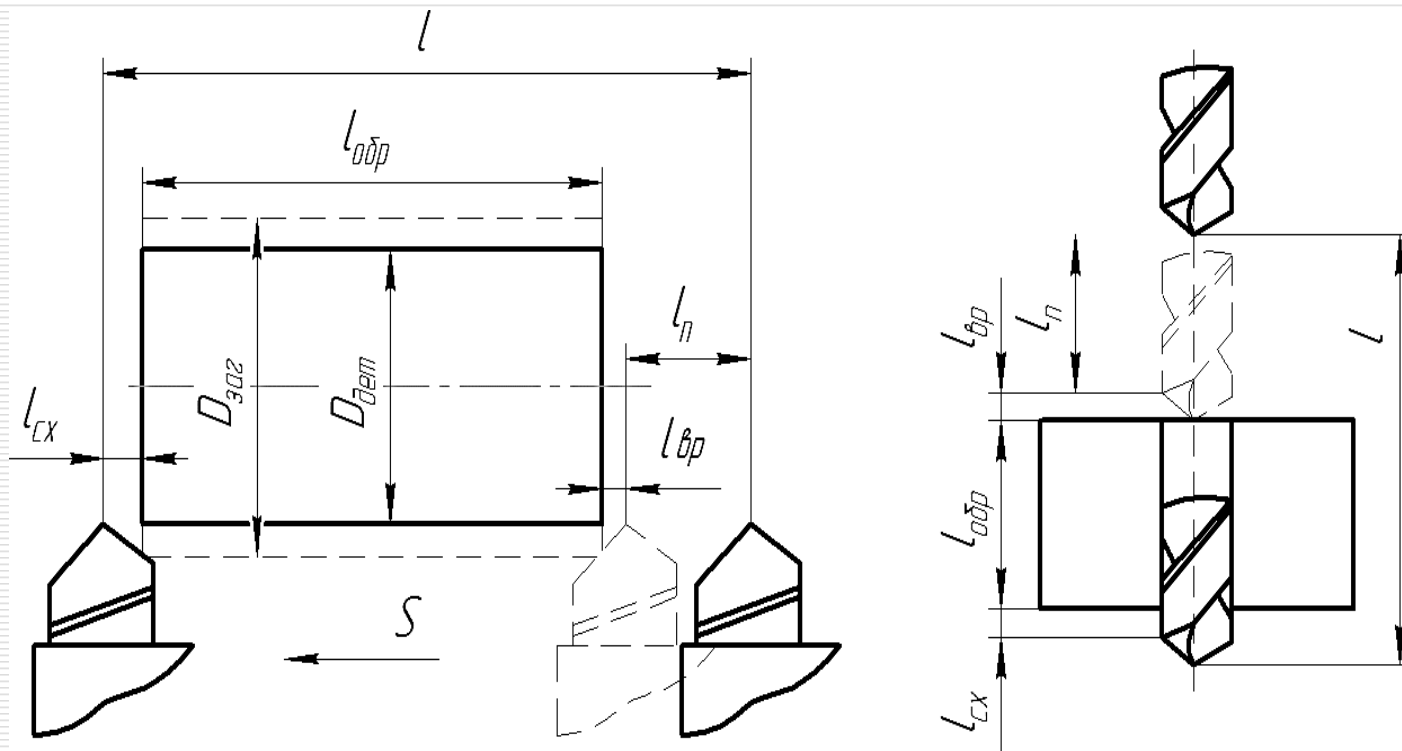

Навчальна дисципліна «Нормування в техніці»

ТЕМА: Нормування технологічних
операцій

Документи, що необхідні для вирішення завдання нормування:

- 1. Нормативи часу.**
- 2. Класифікатори розрядів робіт.**

Завдання, що вирішуються на етапі нормування :

- 1. Розрахунок і нормування витрат праці на виконання процесу.**
- 2. Визначення розряду роботи (за тарифно-кваліфікаційним довідником).**

1. Розрахунок і нормування витрат праці на виконання технологічної операції

- Норма штучного часу - це норма на виконання обсягу робіт, що дорівнює одиниці нормування (наприклад, на 1 деталь)

$$t_{шт} = t_o + t_v + t_{обс} + t_{відп}$$

де t_o - основний час;

$t_{доп}$ - допоміжний час;

$t_{доп} = t_{вст} + t_{пер} + t_{інш} + t_{вимір}$ - встановлюється за нормативами;

$t_o + t_v = t_{оп}$ - оперативний час;

$t_{обс}$ - час на обслуговування робочого місця ($t_{обс} = 0,04 t_{оп}$);

$t_{відп}$ - час на перерв відпочинок та фізичні потреби (при тяжких роботах) ($t_{відп} = 0,04 t_{оп}$).

1. Розрахунок і нормування витрат праці на виконання технологічної операції

- Норма штучно-калькуляційного часу (технічно обгрунтована норма часу)–

$$T_{шт.к} = t_{шт} + T_{п.з.}/n$$

де **$T_{п.з.}$** – **підготовчо-заклучний час (за нормативами)**;

n – кількість штук заготовок в партії (партія запуску)

$$n = \frac{N \cdot a}{F},$$

де **F** – **число робочих днів у році**;

N – річна програма випуску деталей;

$a = 3, 6, 12, 24$ - періодичність запуску партій деталей в днях.

8. Визначення вимог екології та БЖД

Завдання, які вирішуються на етапі:

1. Розробка або підбір наявних вимог безпеки і виробничої санітарії до умов виробництва (шуму, вібрації, загазованості, небезпечним і шкідливим речовинам в повітрі робочої зони і т.п.).
2. Розробка вимог, вибір методів і засобів забезпечення стійкості екологічного середовища.

Документи, необхідні для вирішення завдання:

1. Інструкції з техніки безпеки і виробничої санітарії.

9. Розрахунок економічної ефективності Т / П

Завдання, які вирішуються на етапі:

1. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу.

Документи, необхідні для вирішення завдання:

1. Методика розрахунку економічної ефективності процесів (.. Розрахунок економічної ефективності нової техніки Довідник під ред К.М. Великанова, Л. Машинобудування, 1990, 446 с. - Нормативи наведених витрат на 1 годину роботи металорізального обладнання).

Річний економічний ефект:

$$\mathcal{E}_z = (C_{п.н.}^I - C_{п.н.}^{II})N, \text{руб}$$

где $C_{п.н.}$ – наведені витрати

$$C_{п.н.} = \sum_{i=1}^k C_{п.н.i}$$

де k – кількість операційв т/п.

$$C_{п.н.i} = \frac{C_{п.н.н}}{6000} T_{шт.к.i}$$

де $C_{п.н.н}$ – наведені витрати, що припадають на 1 годину роботи металорізального верстата.

10. Оформлення комплекту технологічної документації (КТД)

Завдання, які вирішуються на етапі:

1. Нормоконтроль технологічної документації.
2. Узгодження документації впровадження нових технологічних процесів з усіма зацікавленими службами і її твердження.

Документи, необхідні для вирішення завдання:

1. Стандарти ISO (ЄСКД).

Документи т / п:

- ❑ У середньосерійному, великосерійному і масовому виробництві - МК, ОК, КЕ.
- ❑ ГОСТ 3.1702 – правила запису операцій і переходів.
- ❑ ГОСТ 3.1119–83 – загальні вимоги до комплектності та оформлення комплектів документів на одиничні т / п.
- ❑ ГОСТ 3.1104–84 – загальні вимоги до форм, бланків та документів.
- ❑ ГОСТ 3.1118–82 – форми та правила оформлення МК.
- ❑ ГОСТ 3.1404–86 – форми та правила оформлення ОК.
- ❑ ГОСТ 3.1105–84 – форми та правила оформлення документів загального призначення.
- ❑ У дрібносерійному виробництві - маршрутна карта;
- ❑ Існує оформлення документації в електронному вигляді.

Титульный лист (ТЛ)

				ГОСТ 3.1105-84		Форма 2	
				Иванов			
				Петров			
				Всего листов			
				ЮТИ ТПУ зр. ХХХХХ		ФЮРА ХХХ.ХХХ	
				Рычаг		У	
				УТВЕРЖДАЮ: Гл. инженер " ____ " _____ 200 г.			
				КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС <u>Механической обработки</u>			
				Гл. технолог " ____ " _____ 200 г. Начальник ТБ " ____ " _____ 200 г.			
				Акт № _____ от _____			
ТЛ							

Операційна карта (ОК)

ГОСТ 3.1404-86										Форма 3		
Дубл.												
Взам.												
Подп.												
02100 31708										3	1	
Разраб.				БГПА	Б610.314-170					60142.00002		
Н.контр.				Фланец							025	
Наименование операции		Материал		Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИД	
Токарная с ЧПУ		Сталь 45		210 НВ	к2	0,62	Φ85×57			1,19	1	
Оборудование, устройство ЧПУ		Обозначение программы		T _о	T _в	T _{пз}	T _{шт.}	СОЖ				
16K20Ф3С32; 2P22		ЧП 31708-025/2P22		2,42	1,26	19	3,68	5% Укринол-1				
Р		ПИ	Д или В	L	t	l	S	n	V			
01	67142.00003, 62142.00006; ИОТ № 14-98											
О 02	1. Установить заготовку в патрон и закрепить										0,15	
Т 03	ПР патрон 7102-0071 ГОСТ 16886-71											
О 04	2. Подрезать торец 7 предварительно										0,16	0,06
Т 05	РИ резец 2101-0637 Т15К6 ГОСТ 20872-80 (пер. 2..6); СИ ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 (пер. 2, 3, 6, 8, 11); образцы шерохова-											
08	тости Ra 6,3..12,5 мкм, точение ГОСТ 9378-75											
Р 07		1	87	18,5	2,75	1	0,56	210	57			
О 08	3. Подрезать торец 4										0,09	0,01
Р 09			52	17,5	3	1	0,35	550	90			
О 10	4. Точить фаску 1×45° предварительно, точить поверхность 8 предварительно										0,11	0,02
Р 11			80,51	14	2,25	2	0,35	380	96			
О 12	5. Точить фаску 1,5×45° предварительно, точить поверхн. 5 предварительно										0,22	0,05
Р 13			52	27,25	2,4	2	0,35	730	119			
ОК		Обработка на металлорежущем станке										

Карта ескізів (КЕ)

