

## Практична робота 6

### ВИПИЛОВАННЯ БАРОВИМИ МАШИНАМИ

#### Теоретичні відомості

Ідеальною умовою для використання барових машин є горизонтальне різання порід середньої міцності. Барова машина є ефективним засобом для розкриття нижчележачого горизонту на рівній поверхні.

Умовою використовування барових машин є наявність електроенергії. Переважно, але не обов'язково, необхідно мати джерело водопостачання. Вода необхідна для охолодження твердосплавного інструменту, а також сприяє винесенню шламу із зони пильяння. Витрата води – 15–20 л/хв. За відсутності води термін служби твердосплавних різців знижується на 15–20 %.

При видобуванні мармурових блоків технологія, що базується на використанні барових машин, може використовуватися при одностадійних і блокових системах розділення масиву. Максимальна глибина різання барової машини складає 3,5 м.

Горизонтальне різання менш енергоємне, ніж вертикальне. При вертикальному різанні велика частина енергії рухомого барового ланцюга витрачається не на різання, а на винесення шламу. При горизонтальному різанні такої проблеми не виникає, оскільки шлам разом з водою вільно виходить з пропилу. Існують технології, що ґрунтуються на використанні тільки барових машин при видобуванні блочного каменю, як показано на рис. 5.1.

Відповідно до схеми відокремлення блоків від масиву спочатку баровою машиною прорізається горизонтальна щілина, потім – тильна вертикальна і згодом – торцева. Після повного відокремлення блок виймається і подається на подальшу обробку. Подібна схема застосовувалася до початку 90-х років ХХ ст. на Коєлгинському кар'єрі (Росія) при видобування мармурових блоків.

Якщо в масиві є горизонтальне природне геологічне розшарування на глибині, яке не перевищує довжини бара, горизонтальне

випилювання не потрібне. Проводиться тільки вертикальне випилювання тильної і торцевої сторін блока.


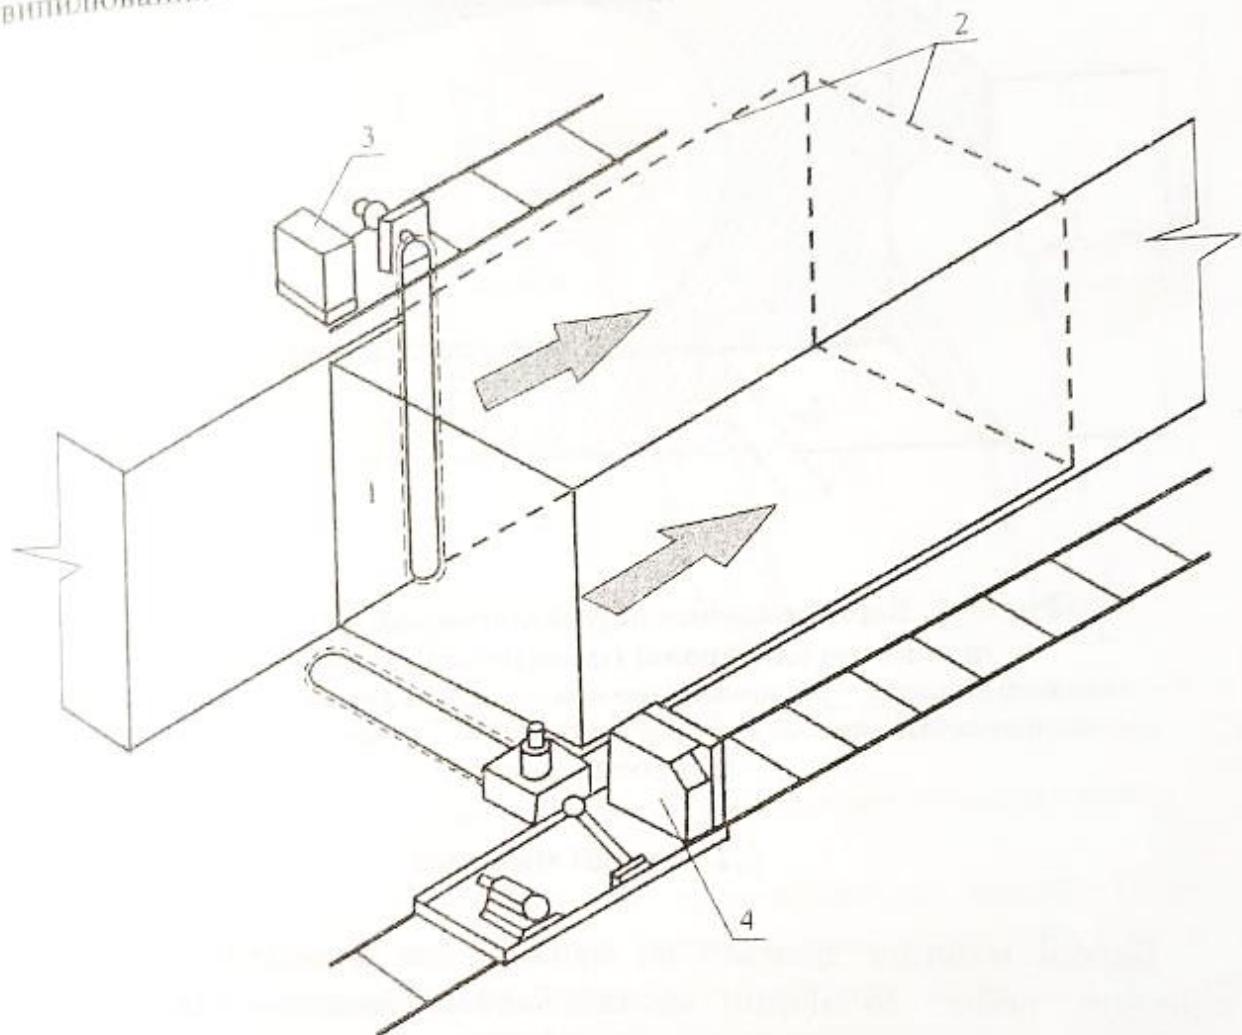


Рис. 5.1. Схема відокремлення блоків від масиву баровими машинами:

- 1 – витягні горизонтальна і тильна вертикальна площини;
- 2 – проектні лінії випилювання;
- 3 – барова машина для вертикального тиляння;
- 4 – барова машина для горизонтального тиляння

Найчастіше барова машина працює в єдиному технологічному комплексі з алмазно-канатною машиною. Горизонтальний пропил робиться баровоюальною, а вертикальні – алмазно-канатноюальною машиною, як показано на рис. 5.2. Відокремлений первинний моноліт завалюється на м'яку подушку і поділяється на блоки.

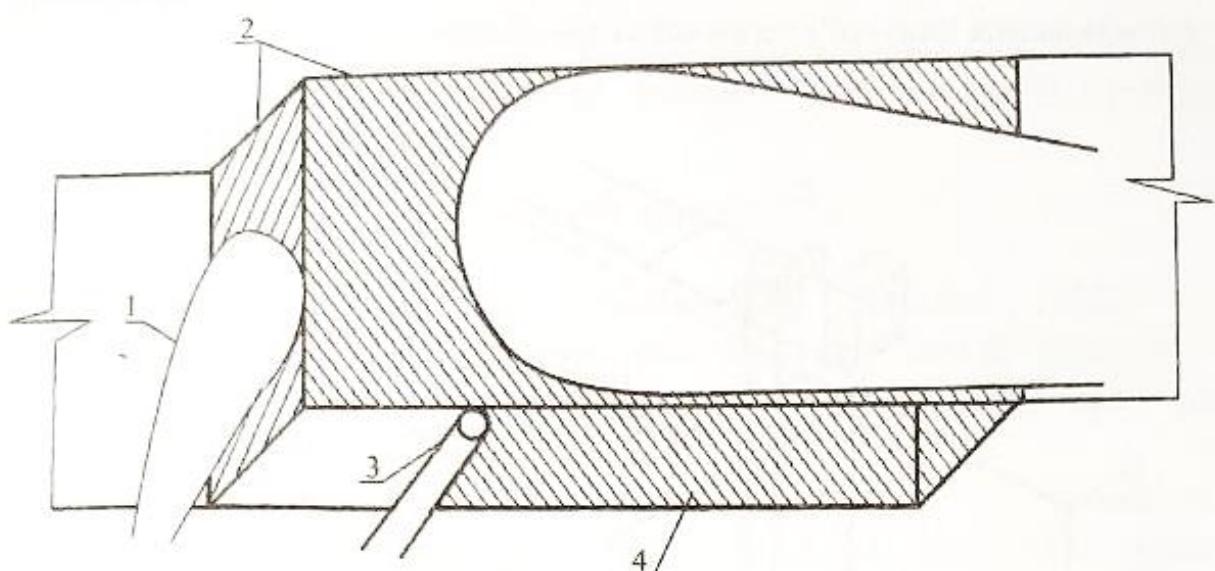

**Рис. 5.2. Відокремлення первинного моноліту від масиву за допомогою барової і алмазно-канатної машин:**

1 – алмазний канат; 2 – розпиляна алмазним канатом площа в тильній і торцевій гранях первинного моноліту; 3 – баровий орган; 4 – випиляна баровою машиною горизонтальна щілина

## 5.2. Барові машини

Барові машини діляться на машини для відкритих і підземних гірничих робіт. Зовнішній вигляд барової машини для відкритих гірничих робіт показаний на рис. 5.3. Барова машина складається із станини 1, на якій встановлюється моторний блок 2, сполучений з баром 4. По периметру бара по жолобу рухається зубчастий ланцюг 3. Станина переміщується по рейці 5.

Моторний блок оснащений трьома гіdraulічними системами. Одна служить для приведення в рух зубчастого ланцюга, друга – для переміщення бара, третя – для переміщення станини по напрямних рейках. Кожна гіdraulічна система може працювати автономно одна від одної або від одного двигуна. На станині розміщено допоміжне устаткування: рівнемір, пульт керування.

Бар оснащується системою змащування. Він повертається на  $360^\circ$  навколо осі вала, що йде від двигуна і редуктора. Бар може також відхилятися на  $90^\circ$ , завдяки чому можна робити горизонтальний пропил. Ланцюг складається із сталевих ланок і кареток, на яких розміщені різцетримачі, які чергуються один за одним.

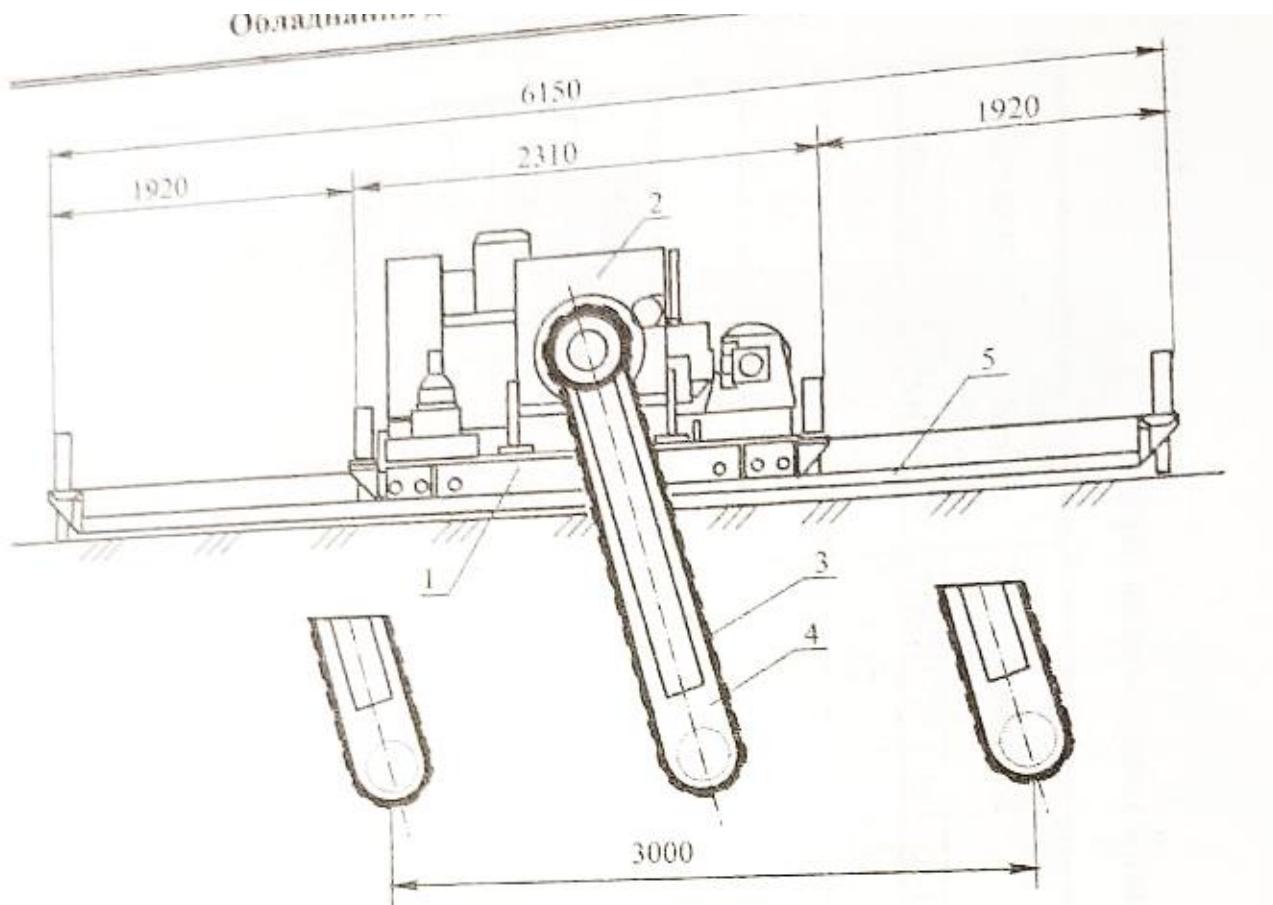


Рис. 5.3. Схема барової машини для відкритих гірничих робіт

При горизонтальному різанні тріщинуватого масиву баровим органом, застосовують спеціальні металеві прокладки або клини, які захищають від можливого защемлення барового органу гірською масою. Довжина бара регулюється комплектувальними ланками, які мають довжину 250 мм. В масиві за допомогою однієї барової машини можна отримати 6–7 тис. м<sup>3</sup> блоків за рік. Вартість різання складає близько 2 євро/м<sup>2</sup> для м'яких порід і 8 євро/м<sup>2</sup> – для окварцованих.

Необхідно відзначити, що барова машина "Вікторія" (рис. 5.4) широко розповсюджена на ринках СНД. За останні декілька років продано більше 100 таких машин.

Барові машини фірми Korfman на відміну від інших оснащуються механізмом самостійного встановлення заново рейкової колії, що уможливлює експлуатувати їх без підйомних засобів.

Барові машини з ланцюговим баром випускають італійські фірми Fantini, Pellegrini, Officina meccanica Cartonc, Korfmann та ін., а також російська фірма ТОВ "Експериментальний завод". Технічні характеристики барових машин цих фірм наведені в табл. 5.1.

Технічні характеристики барових машин з ланцюговим баром

Таблиця 5.1

Характеристика	Fantini		Pellegrini	Korfmann		Officina meccanica Cartone	ТОВ "ЗЗ"
	70.RA	50.81/RA.TC	CH 60	ST 450 VH	ST 300 VH	M.C.R.H. 340	Віктория
Потужність, кВт	49,2	49,2	44	45,2	25,2	50	21,5
Місткість резервуара для гідравлічного мастила, л	300	300	—	160	70	220	52
Місткість резервуара для змащування, кг	18	18	—	7	7	—	—
Швидкість руху барового ланцюга, м/с	до 0,7	до 0,7	до 1,4	до 1	0,44; 0,63; 0,84; 1,2	до 1,2	0,55
Швидкість переміщення барової машини, см/хв	до 13	до 13	—	до 25	до 12,7	До 20	до 20
Ширина пропилу, мм	38	38	—	42	42	42	42
Максимальна глибина пропилу, м	3,4	2,5	3,2 і 3,6	3,25	2	3,4	2,5
Кут повороту бара, град.	360	180	—	360	360	360	202
Маса, кг	6000	6000	6000	5100	2500	5500	5000
Витрата води, л/хв	20	20	15	—	—	—	—

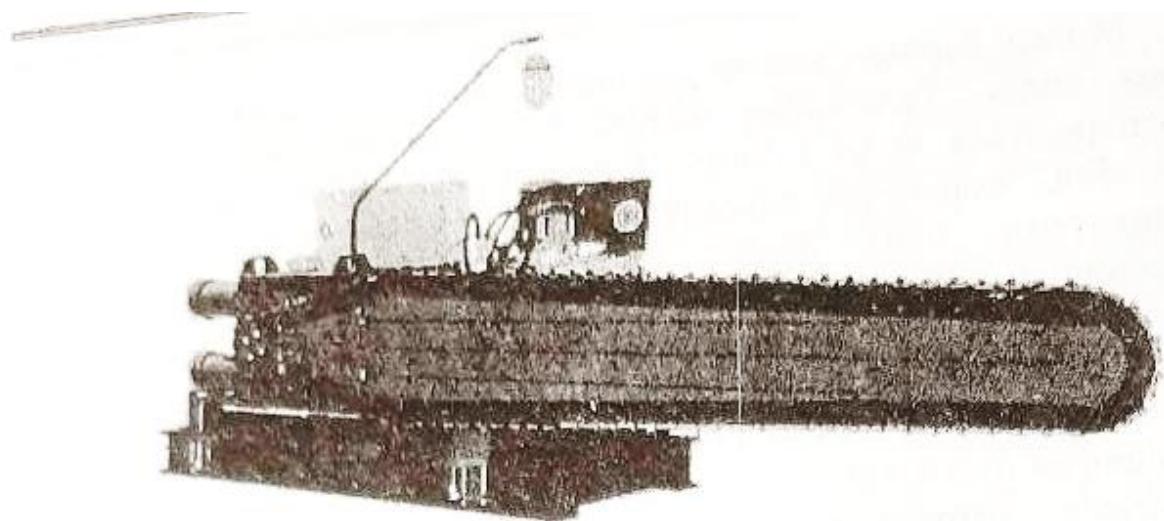


Рис. 5.4. Машина каменерізальна барова "Вікторія" МКБ-6

На ринку з'явився новий тип барової машини, у якої робочим органом служить не ланцюг, а пластикова еластична стрічка, нанесена на сплетені металеві нитки. Через певні відстані на пластиковій стрічці розташовані сталеві пластинки з алмазним покриттям, яке закріплюється на пластинці за допомогою кобальто-бронзової зв'язки, з розрахунку 13 пластинок на 1 м стрічки (рис. 5.5).

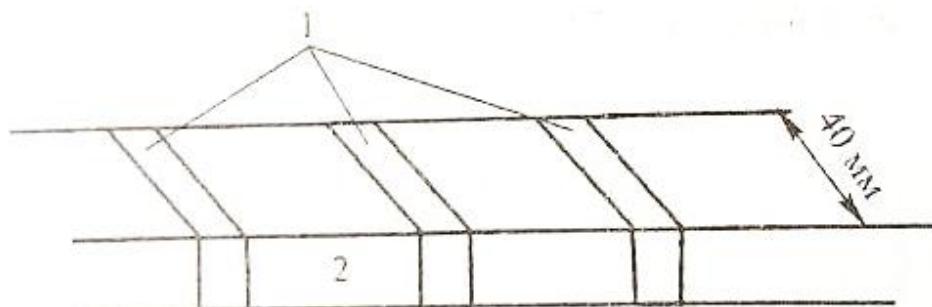


Рис. 5.5. Конструкція пластикової еластичної стрічки:  
1 – сталеві пластинки з алмазним покриттям; 2 – пластикова еластична стрічка


Дві такі барові машини італійської фірми Benetti експлуатуються в Росії в Свердловській області на кар'єрах Походилівського і Сарапульського родовищ. Досвід їх експлуатації показав, що через високу витрату води машина не може працювати в умовах низьких температур. Крім того, існує прив'язка до постачальника італійської алмазної стрічки. Потужність машин – 75 к.с. Останнім часом з'явилися барові машини італійської фірми Fantini з довжиною бара 6,2 м. Ними є можливість розробляти високі уступи, які раніше можна було вивілювати тільки за допомогою алмазно-канатної машини.

Моделі барових машин для підземного видобування випускаються двох видів. Традиційна модель базується на двох колонах, які розпираються вгорі і внизу в підземній виробці. Коли ще немає виробки, жорсткість положення колон забезпечується металевими ланцюгами. Інша модель створена на базі ходової рами на гусеничному ходу і може працювати не тільки в підземних умовах, але і на відкритих гірських роботах.

Велику зацікавленість викликає нова барова машина для відкритих гірничих робіт з пилезбірником, який кріпиться на рамі. Це дозволяє ланцюгам працювати в полегшеному режимі, оскільки основна енергія ланцюга витрачається на винесення шламу. В цьому випадку достатньо тільки невеликого зваження ланцюга. Робота машини ефективна при довгих вибоях. На операціях запилення продуктивність барової машини набагато нижча, ніж при нормальному режимі роботи.

### 5.3. Різальний інструмент барової машини

Як Різальний орган барової машини використовують твердосплавні різці (рис. 5.6) або різці з полікристалічних алмазів. Твердосплавні різці кріпляться до різцетримача механічно за допомогою гвинта, а алмазні – припаються.

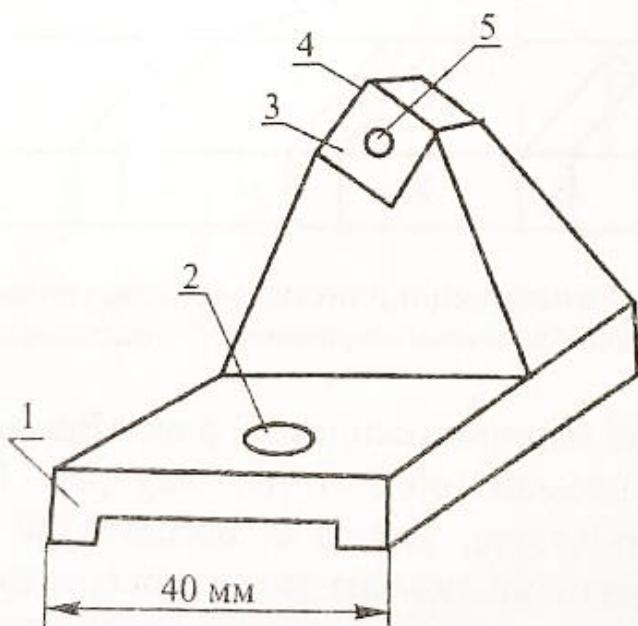

**Рис. 5.6. Конструкція кріплення різця:**  
 1 – кріпильні пази; 2 – отвір для кріплення різцетримача;  
 3 – твердосплавний різець;  
 4 – різальні грані різця; 5 – отвір для кріплення різця





## 5.4. Продуктивність барової машини

Фірма Fantini (Італія) приводить орієнтовний розрахунок продуктивності розпилювання баровою машиною. Початкові дані при видобування мармуру "Сагтара": довжина пропилу – 24 м; глибина пропилу – 3 м; термін життя одного ребра – 12 хв; час запилу бара – 45 хв; час виходу бара у вільне положення після пропилу – 45 хв; середня швидкість подачі барової машини – 4,5 см/хв; сумарний час зміни положень граней різця (у одного різця є 8 граней) – 30 хв. Спочатку визначається чистий час різання:

$$t_n = \frac{2400}{4,5} = 533 \text{ хв.}$$

Загальний час різання:

$$T_{\text{оп}} = 45 + 533 + 30 + 45 = 653 \text{ хв} = 10,9 \text{ год.}$$

Площа різання  $S_n$  складе:

$$S_n = 24 \cdot 3 = 72 \text{ м}^2.$$

Паспортна продуктивність різання барової машини

$$\Pi_n = \frac{72 \cdot 60}{533} = 8,1 \text{ м}^2/\text{год.}$$

Технічна продуктивність різання  $\Pi_r$ , визначається відношенням площин розпилювання до загального часу різання:

$$\Pi_r = \frac{72}{10,9} = 6,6 \text{ м}^2/\text{год.}$$

Коефіцієнт рівня mechanізації:

$$K_r = \frac{6,6}{8,1} = 0,81.$$

Таблиця 5.3

## Вихідні дані до практичної роботи 6

№ варіанта	Довжина пропилу, м	Глибина пропилу, м	Середня швидкість подачі барової машини, см/хв
1	12	2,4	4
2	15	3	4
3	10	3,5	4
4	17	2,5	4
5	18	3	4
6	25	3,2	5
7	24	3,1	5
8	20	2,8	5
9	18	2,4	5
10	15	1,7	5
11	12	2	6
12	15	3	6
13	10	3,2	6
14	17	3,1	6
15	18	2,8	6
16	25	2,4	7
17	24	1,7	7
18	20	2	7
19	18	2,4	7
20	15	3	7

## Питання для самоперевірки

1. Вкажіть умови, які необхідні для використання барових машин.
2. Опишіть технологічну схему відокремлення блоків від масиву баровою машиною.
3. Опишіть технологічну схему відокремлення блоків від масиву за допомогою барової і алмазно-канатної машин.
4. З яких основних вузлів складається барова машина?
5. Що представляє собою пластикова еластична стрічка?
6. Опишіть конструкцію ріжучого інструменту барової машини.
7. Від яких факторів залежить продуктивність барової машини?
8. Що показує коефіцієнт рівня механізації?